
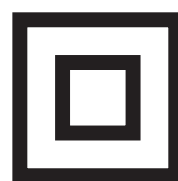


スーパートロニック

取扱説明書

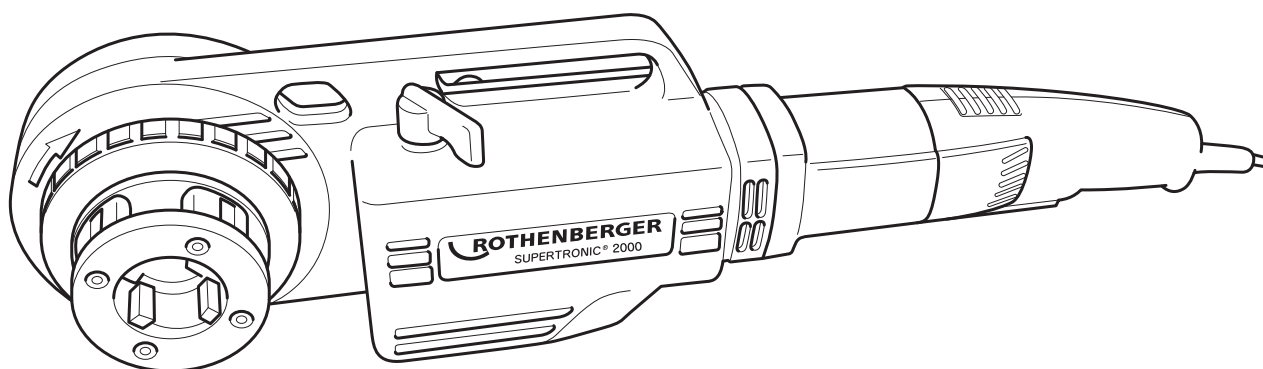

二重絶縁

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

スーパートロニック

安全にご使用いただくために

このたびは、スーパートロニックをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を使用用途以外の目的で使わないでください。
本機は、鋼管の既設配管などにねじを切削するための機械です。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。

- ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
- ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
- ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

警告表示の分類

本書および本機に使用している警告表示は、次の2つのレベルに分類されます。

-  **警告**

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。
-  **注意**

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

目次

安全上のご注意	2	使用方法	7
製品の構成	5	パイプグリップをパイプに固定する	7
各部の名称	5	ダイヘッドのセット	8
仕様	5	ねじを切削する	9
標準付属品	6	保守・点検	11
別販売品	6	修理・サービスを依頼される前に	12
準備	7	電気配線図	12
運搬	7		

安全上のご注意

- 火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、必要なときにすぐに取り出して読めるよう大切に保管してください。

警告

- ◆ **必ずアースをしてください。**
アースをしないと感電し、死亡することがあります。
- ◆ **濡れた手で電源プラグを電源コンセントに差し込まないでください。**
- ◆ **雨中等、本機内部に水の入りやすい場所では、使用しないでください。**
- ◆ **電源プラグ、電源コードや延長コードが損傷していたら、すぐに交換してください。**
- ◆ **電源コードを持って電源コンセントから引き抜いたり、電源コードの上に本機を置いたりして電源コードを損傷させないでください。**
- ◆ **延長コードはアース線を備えた3芯キャプタイヤケーブルを使用し、屋外使用の場合は特に気を付けて丈夫なものをご使用ください。**
- ◆ **電源電圧は100Vで使用してください。**
正しい電圧で使用しないと発熱、発煙、発火の原因となります。
- ◆ **ねじ切りオイルの塗布不足や、摩耗・欠損したチェーザの使用等、モータが過負荷になるような使い方はしないでください。**
- ◆ **ねじ切りオイルは火気に近づけないでください。消防法では、危険物等級Ⅲに該当します。**
- ◆ **本機が発熱や発煙した場合は、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。**
- ◆ **ガソリン、シンナーなどの可燃性の液体やガスの近くでは使用しないでください。**
引火、爆発の恐れがあります。
- ◆ **切断面は鋭利になっています。直接手で触れないでください。**
- ◆ **電源プラグを電源コンセントに差し込むときは、スイッチがOFFになっていることを確認してください。**
スイッチがONの状態では電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機が急に動き事故の原因となります。
- ◆ **刃物や回転部に触れる場合は、本機のスイッチをOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**
- ◆ **使用中は、回転部に手や顔を近づけないでください。**
- ◆ **ねじ切り等の作業時は手袋を使用しないでください。**
- ◆ **ネクタイ、ネックレスや袖口の開いた服を着用しないでください。**
- ◆ **長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆ってください。**
- ◆ **本機を使用しない場合や停電、保守、点検の場合はスイッチをOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**
- ◆ **回転させたまま放置しないでください。**
他の人が巻き込まれてケガをします。

スーパートロニック

⚠ 警告

- ◆ **ねじ切り中は保護メガネを使用ください。**
ねじ切りオイルや切粉が目に入り、ケガをします。
- ◆ **切粉をエアーで吹き飛ばさないでください。**
目に入り、失明することがあります。
- ◆ **粉じんの多い加工では、防じんマスクを使用してください。**
粉じんが口や鼻に入る恐れがあります。
- ◆ **ねじ切り直後のチェーザ、切粉やねじ面は高温になっています。直接手で触れないでください。**
- ◆ **重量物ですので、特に持ち上げるときはひざを曲げ、腰に負担がかからないようにしてください。**
- ◆ **ねじ切りオイルで汚れた本機やパイプは滑りやすいので、持ち上げるときに足の上へ落とさないでください。**
- ◆ **傾斜していたり、不安定な場所には設置しないでください。**
本機が転倒しケガをします。
- ◆ **転倒してケガをしますので無理な姿勢で作業をせず、足元をしっかりとってください。**
- ◆ **疲労、飲酒、薬物等の影響で作業に集中できないときは使用しないでください。**
- ◆ **スイッチを ON にする前に、点検や調整に使った工具を本機から取り除いてください。**
- ◆ **指定の標準付属品や別販売品以外は使用しないでください。**
- ◆ **ダイヘッドは、ねじ切りオイルで濡れて滑りやすいので、交換のときは足の上に落とさないでください。**
- ◆ **水道管の加工には必ずねじ切りオイル白をご使用ください。**
ねじ切りオイル白を使用した場合は水で洗い流し、ねじ切りオイル赤の場合はウエスで拭き取ってください。
このとき、ねじ山や切断面で手を切らないように注意してください。
- ◆ **1.1/2”、2” 配管時は、液状シール材を使用してください。**
- ◆ **パイプにねじ切削後は、ねじ切削面やその内側に付いたねじ切りオイルを必ず洗浄してから配管してください。**
ねじ切りオイルが混入した水道水を飲むと下痢や嘔吐する恐れがあります。
- ◆ **ねじ切り後のパイプは必ず耐圧テストを実施してください。**
ガス漏れや水漏れの恐れがあります。
- ◆ **運転中本機の異常（異臭、振動や異常音等）に気付いたときはただちに停止し、本書の「修理・サービスを依頼される前に」を参照してください。**
- ◆ **修理はお買い上げの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。**
- ◆ **本機は該当する安全規格に適合していますので、改造しないでください。**


⚠ 注意

- ◆ **本書に従って、標準付属品を確実に取り付けてください。**
取り付けが不十分だと外れたり落ちたりし、ケガや事故の原因になります。
- ◆ **使用する前に保護カバーや本機に損傷がないか点検し、正常に作動するか確認してください。**
- ◆ **本機やダイヘッドを落としたり、ぶつけた場合は、破損、亀裂、変形等がないか点検してご使用ください。**
異常があるまま、ねじ切削をしても精度がでない他、ケガや事故の原因になります。
- ◆ **ねじ切りするものをしっかりと固定してください。**
固定が不十分な場合、事故やケガの原因になります。
- ◆ **必ずパイプグリップを使用してねじ切りしてください。**
- ◆ **長時間本機から離れるときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。**
- ◆ **ねじ切りオイルは、アサダ純正ねじ切りオイルを使用してください。**
- ◆ **作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいにし十分な明るさを保ってください。**
- ◆ **本機に担当者以外を近づけたり、操作させたりしないよう管理してください。**
- ◆ **本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。**
- ◆ **ねじ切りオイルについて**
 - ・ 皮膚に触れると炎症を起こす恐れがあります。
保護手袋をつけて取り扱い、もし手に付いた場合は、水と石鹸で完全に洗い流してください。
 - ・ 下痢、嘔吐するので、飲まないでください。
もし飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、ただちに医師の診断を受けてください。
 - ・ 子供の手の届くところへ置かないでください。
 - ・ うすめたり、他のねじ切りオイルと混合使用しないでください。
 - ・ ねじ切りオイルに水が混入し乳白色になったり、極端に劣化しねじの仕上がり面が悪くなった時は、早めに新しいオイルと交換してください。
 - ・ 直射日光を避け暗所に保管し、使用後は密栓し、ごみや水分などが入らないようにしてください。
 - ・ オイルミストや蒸気を吸わないでください。気分が悪くなります。
もし吸った場合は、新鮮な空気のある場所に移動し身体を毛布で覆い保温し、安静にして医師の診断を受けてください。
 - ・ 廃油、廃容器は産業廃棄物として処理し、廃容器に加熱、穴明けや切断等をしないでください。
爆発や発火する恐れがあります。
- ◆ **ねじ切りオイルの廃油、廃容器の処置について**
ねじ切りオイルは危険物 第4類 第三石油類 危険等級Ⅲに該当します。
法令や各都道府県の条例等に従って処理をしてください。

スーパートロニック

製品の構成

各部の名称

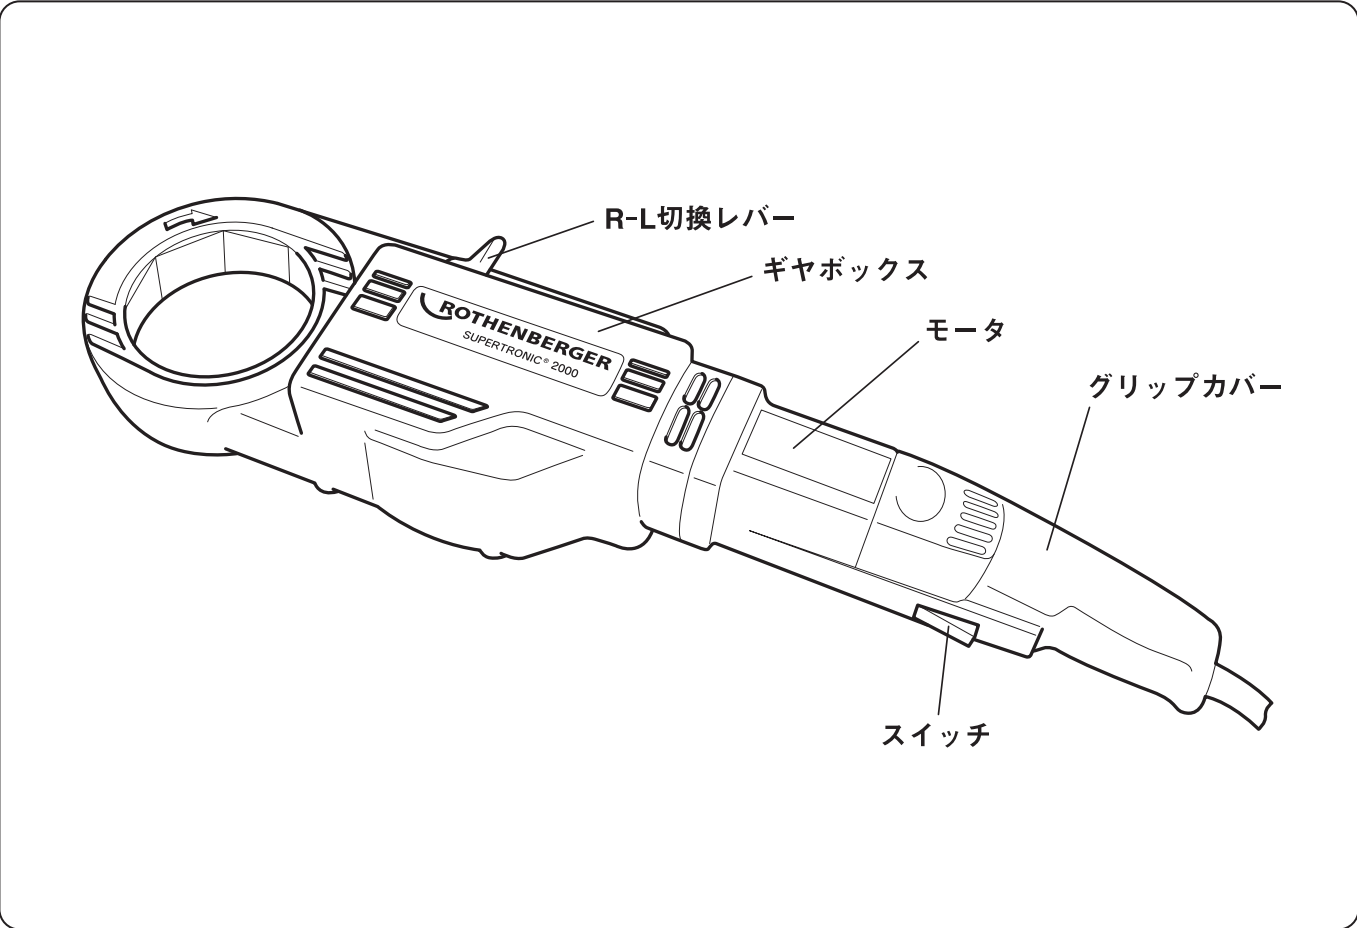

仕 様

品 名	スーパートロニック
コード No.	ST504
ねじ切り能力	PT 1/4" ～ 2" (8A ～ 50A)
無負荷回転数	25min ⁻¹
モータ	シリースモータ 100V 900W 50/60Hz 二重絶縁構造
本体大きさ (L × W × H)	580 × 95 × 140mm
本体質量	7.2kg
収納ケース (L × W × H)	600 × 400 × 160mm

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

標準付属品

コード No.	品 名
R70823	チェーザ付ダイヘッド PT1/2"
R70824	チェーザ付ダイヘッド PT3/4"
R70825	チェーザ付ダイヘッド PT1"
R70826	チェーザ付ダイヘッド PT1.1/4"
R70842	チェーザ付ダイヘッド PT1.1/2"
R70843	チェーザ付ダイヘッド PT2"

コード No.	品 名
ST003	パイプグリップ組
ST004	アダプタ組
ST014	ねじ切りオイル白 0.3L
ST012	取扱説明書
R11953	ケース

別販売品

コード No.	品 名
A387081	カーボンブラシ
R70821	チェーザ付ダイヘッド PT1/4"
R70822	チェーザ付ダイヘッド PT3/8"
56100	パイプねじゲージ 1/2" ~ 1" セット
56127	パイプねじゲージ 1/2" ~ 2" セット

コード No.	品 名
56103	パイプねじゲージ 1/2"
56104	パイプねじゲージ 3/4"
56105	パイプねじゲージ 1"
56114	パイプねじゲージ 1.1/4"
56115	パイプねじゲージ 1.1/2"
56116	パイプねじゲージ 2"

スーパートロニック

準備

運搬

- 運搬する場合は、ハンドル、取手などをしっかり持ち、運搬してください。

警告

- ◆ 重量物ですので、特に持ち上げるときはひざを曲げ、腰に負担がかからないようにしてください。
- ◆ ねじ切りオイルで汚れた本機は滑りやすいので、持ち上げるとき足の上に落とさないでください。
- ◆ 雨中等、本体内部に水の入りやすい場所では使用しないでください。


使用方法

注意

- ◆ 安全のため、パイプグリップなしでねじ切りをしないでください。
最小径であっても、パイプグリップを使用する必要があります。

パイプグリップをパイプに固定する

- ① パイプグリップのハンドルを回して、パイプグリップをパイプに軽く固定します。
- ② パイプグリップのアームとパイプの先端を揃え、パイプグリップのハンドルをしっかり回してパイプグリップを固定します。


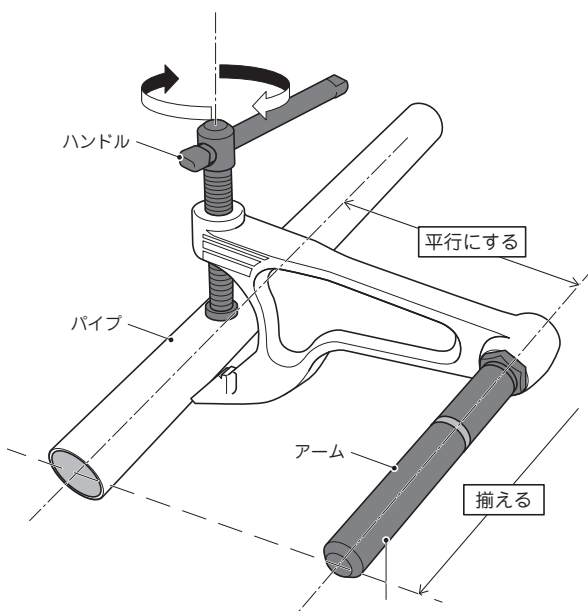


注意

- ◆ パイプとパイプグリップのアームを平行にしてください。
パイプとパイプグリップのアームが平行になっていないと、正しいねじを切ることができません。
- ◆ ねじを切るパイプの端面は、直角になるように切り揃えてください。
- ◆ パイプグリップがスリップしないように、確実に固定してください。

ダイヘッドのセット


- ① ねじ切りをするパイプサイズによって、ダイヘッドを交換します。
- ② 1.1/2" と 2" のダイヘッドを使用する場合は、ダイヘッドを本体のスプリングにセットされるまで押し込みます。
- ③ 1/4" から 1.1/4" のダイヘッドを使用する場合は、アダプタ組を本体にセットした後、アダプタリングを取り付けます。
- ④ ダイヘッドをアダプタ組にセットします。
アダプタ組の蓋を左に回し、ダイヘッドを差し込んだ後に蓋を戻します。(蓋は自動で戻ります)

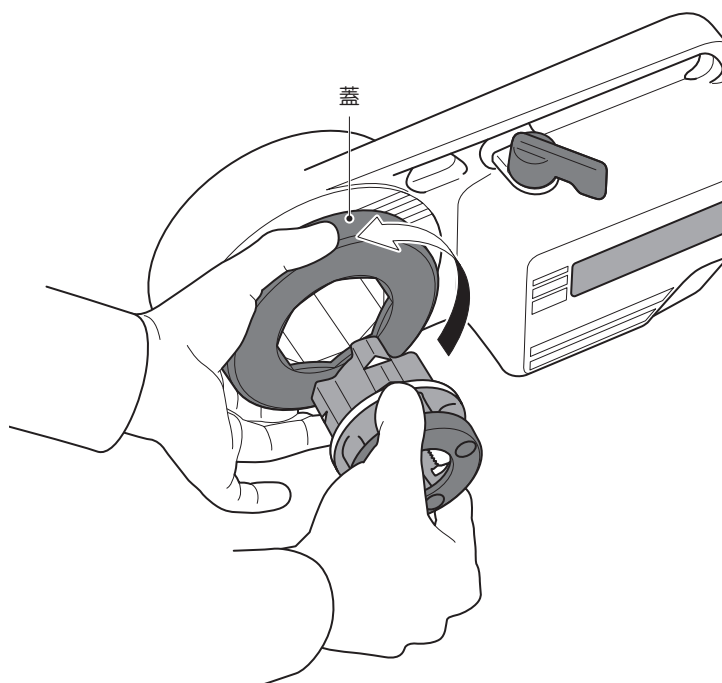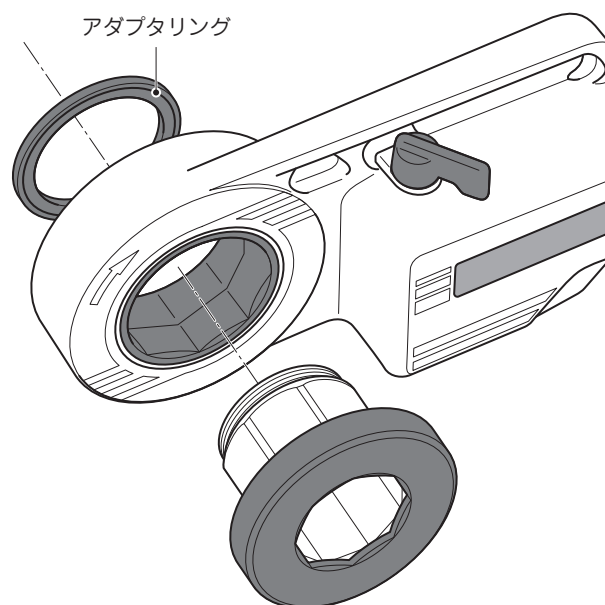


スーパートロニック

ねじ切りをする


- ① 切換レバーを矢印方向に回します。

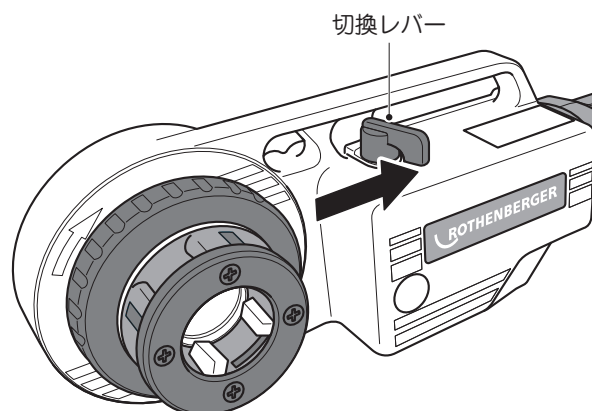

- ② ダイヘッドのガイド穴にパイプを差し込むと同時に、本体のガイド穴にパイプグリップのアームを差し込みます。

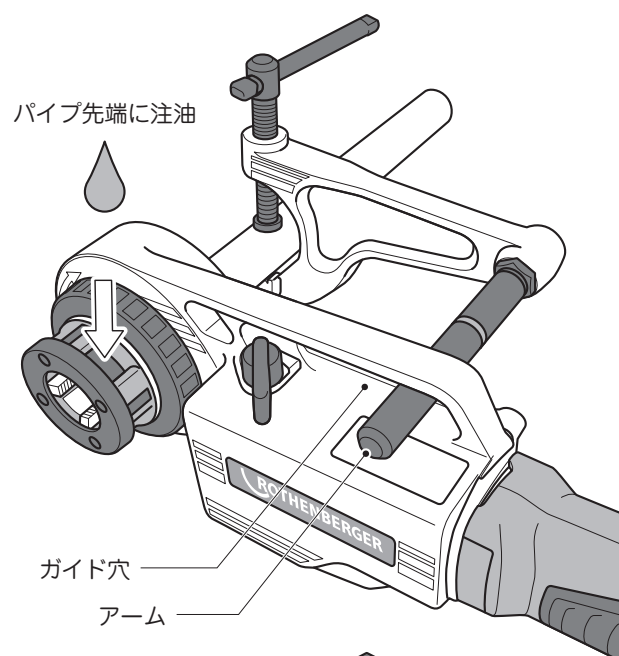


- ④ 手のひらで軽くダイヘッドを押しながら、電源スイッチを ON にします。
(指を離すと OFF になります)

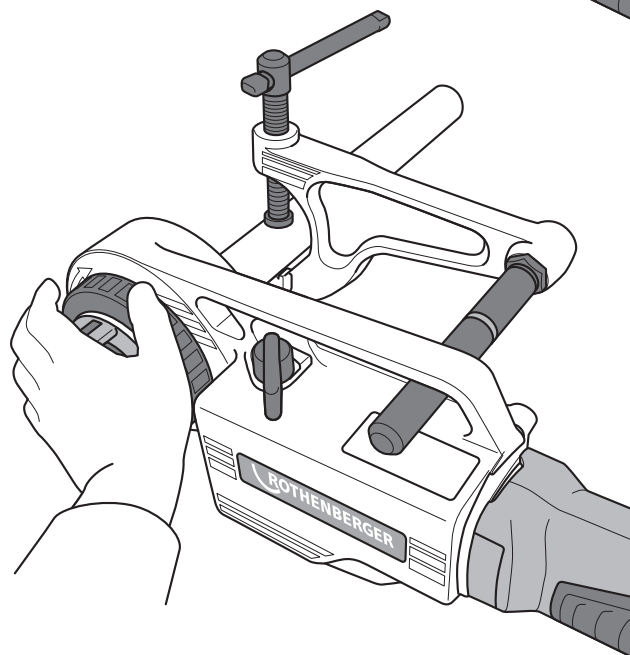

- ⑤ チェーザがパイプへ完全に食い付いてから
ダイヘッドから手を離します。


- ⑥ ねじ切りオイルを十分に注油しながら
ねじ切りをします。

- ⑦ ねじがチェーザの巾一杯まできたら、
電源スイッチから指を離し、スイッチを OFF
にします。

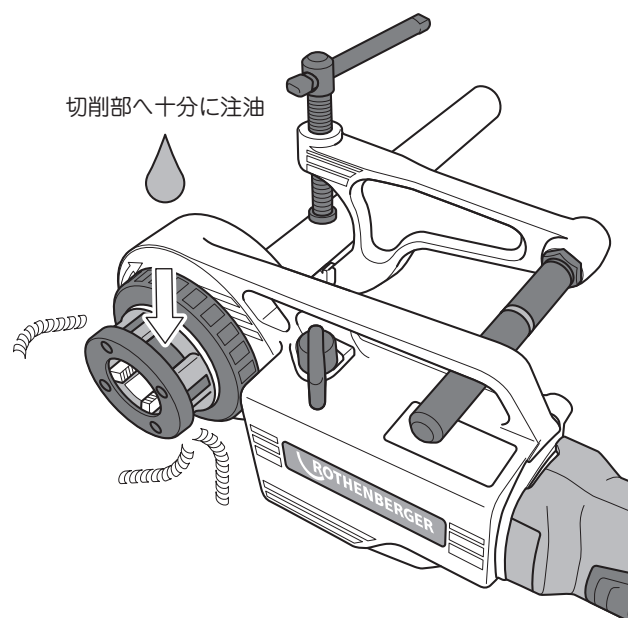

- ⑧ モーターが完全に停止してから、
切換レバーを矢印方向に回します。

- ⑨ 電源スイッチを ON にし、
ダイヘッドを逆回転させて、ねじ切りしたねじ
山からチェーザが完全に外れるまで戻します。
このときもねじ切りオイルを注油します。

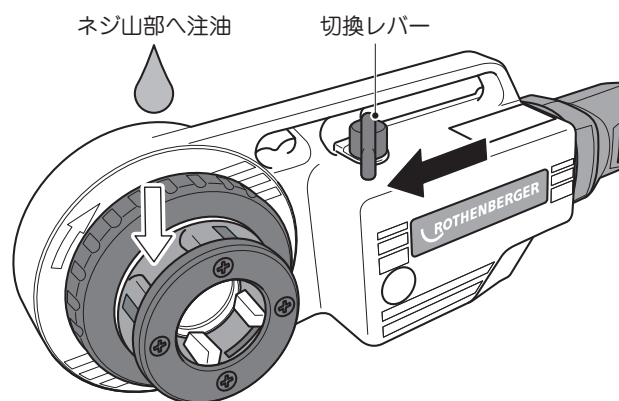

⚠ 注意

◆ 逆転では、絶対にねじ切りをしないでください。

スーパートロニック

保守・点検

- 以下の箇所を定期的に点検・清掃し、適時修正または交換を行ってください。

⚠ 警告

- ◆ 修理技術者以外は、絶対に分解しないでください。
- ◆ 改造は絶対に行わないでください。
- ◆ 清掃・点検のときは、必ず電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意

- ◆ 作業終了後、土・砂・水分など付着させたままにしないでください。
本機が錆びついて本機内部の故障の原因となります。
- ◆ ガソリン・シンナーなど有機溶剤を付着させないでください。
本機を傷める原因となります。
- ◆ 子供の手が届かない場所か、鍵のかかる場所へ保管してください。
- ◆ 雨のかかる軒先などには保管しないでください。
- ◆ 直射日光が当たる場所に保管しないでください。

カーボンブラシの交換


⚠ 警告

- ◆ 電源プラグを電源コンセントから必ず抜いてください。

⚠ 注意

- ◆ 新品のカーボンブラシにオイル、ごみ、切粉等をつけないでください。
手袋等の汚れがつかないようにしてください。

- ① グリップカバーを外します。
- ② マイナスドライバー等でカーボンブラシを図の方向に引き出します。
- ③ 新品のカーボンブラシを差し込みます。
- ④ 反対側のカーボンブラシも同様に交換してください。
- ⑤ グリップカバーを取り付けます。

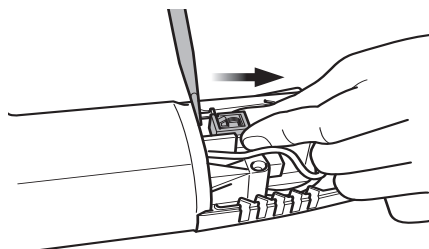


修理・サービスを依頼される前に

- 修理・サービスを依頼される前に下記の故障診断に従って点検してください。
それでも解決されない場合は、弊社営業所にご相談ください。
- 正しくご使用いただかない場合や本機の用途以外に使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

現 象	原 因	対 策
スイッチをONにしても起動しない	電源プラグが抜けている	電源プラグを電源コンセントに差し込む
	カーボンブラシが摩耗している	カーボンブラシを交換する P11 参照
	スイッチの故障	スイッチを交換する
	モータの故障	修理を依頼する
	電源コードが損傷、断線している	電源コードを交換する
回転が遅い	電圧が低い	適正な延長コードを使用する たこ足配線はしない それでも解決しない場合は、修理 を依頼してください
	モータの故障	修理を依頼する
正しいねじが切削できない	チェーザの摩耗、欠け	チェーザ付ダイヘッドを交換する P8 参照
	純正ねじ切りオイルを使用していない	純正ねじ切りオイルを使用する
	パイプとパイプグリップのアームが平行になっていない	平行にする P7 参照
切換レバーが動かない	内部ギヤが噛んでいる	一度モータを起動させてから、 切換レバーを回してみる P9、10 参照

電気配線図

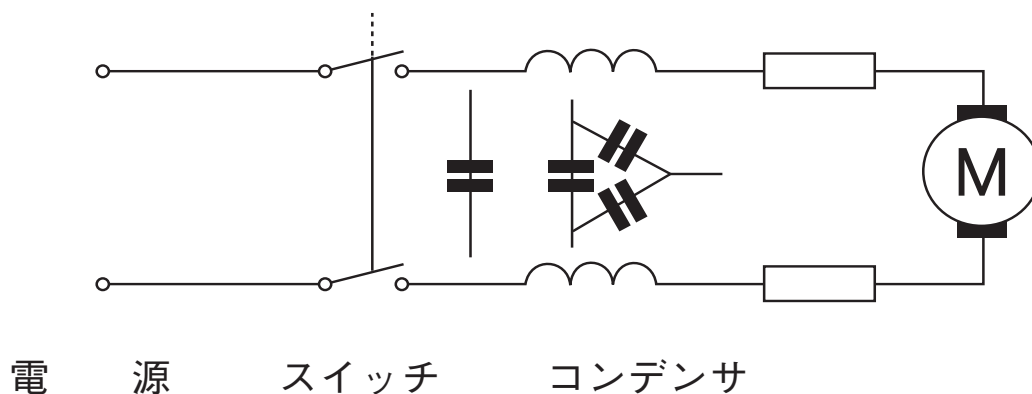

スーパートロニック

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日: 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

〈受付時間〉9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日・祝日は除く)

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)

アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシンリー社 (バンコク)

www.asada.co.jp

Ver.09 コード No. ST012 A